

فصل اول


الکترومغناطیس

میدان مغناطیسی

- ✓ هر جسمی که ذرات آهن را به خود جذب می‌کند، آهن‌ربا یا مغناطیس نام دارد.
- ✓ به فضای اطراف آهن‌ربا که خاصیت جذب را دارد، میدان مغناطیسی می‌گویند.
- ✓ امتداد خطوط نیروی میدان مغناطیسی، مطابق شکل زیر (الف)، توسط براده‌ی آهن مشخص می‌شود.
- ✓ جهت میدان مغناطیسی، مطابق شکل زیر (ب)، توسط قطب‌نما مشخص می‌شود.
- ✓ به نقاطی که خطوط نیروی میدان مغناطیسی دارای فشردگی بیش‌تر نسبت به سایر نقاط است، قطب‌های مغناطیسی می‌گویند و با حروف N و S آن‌ها را نمایش می‌دهند.




(ب)

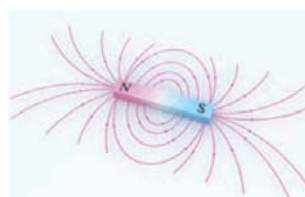


(الف)

میدان مغناطیسی اطراف سیم حامل جریان


- ✓ مطابق قانون اورستد، سیم حامل جریان اطراف خود میدان مغناطیسی به‌وجود می‌آورد. خطوط نیروی میدان مغناطیسی را به‌صورت دایره‌های هم‌مرکز نشان می‌دهند.
- ✓ جهت و مقدار میدان مغناطیسی به جهت و مقدار جریان الکتریکی بستگی دارد.
- ✓ جهت میدان مغناطیسی از قانون شست و یا عقربه‌ی مغناطیسی به‌دست می‌آید.
- ✓ قانون شست: شست دست راست در جهت جریان الکتریکی و جهت بسته شدن چهار انگشت دیگر جهت میدان مغناطیسی را نشان می‌دهد.
- ✓ دو سیم حامل جریان موازی که جهت یکسان دارند، به یکدیگر نیروی جاذبه وارد می‌کنند.
- ✓ دو سیم موازی حامل جریان که جهت آن‌ها یکسان نیست، به یکدیگر نیروی دافعه وارد می‌کنند.

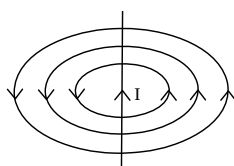

نمایش میدان مغناطیسی اطراف سیم حامل جریان

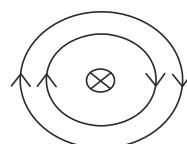


جریان به سمت داخل

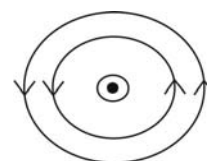

جریان به سمت خارج

میدان مغناطیسی اطراف یک سیم پیچ (بوبین)

- ✓ برای داشتن میدان مغناطیسی قوی تر به جای استفاده از سیم، از سیم پیچ استفاده می شود.
- ✓ مقدار و جهت میدان مغناطیسی اطراف یک سیم پیچ، به مقدار و جهت جریان عبوری از آن بستگی دارد.
- ✓ برای تعیین جهت میدان مغناطیسی اطراف یک سیم پیچ، از قاعده‌ی دست راست استفاده می شود.
- ✓ قاعده‌ی دست راست: اگر چهار انگشت نیم بسته‌ی دست راست جهت جریان الکتریکی سیم پیچ‌ها باشد، شست جهت خطوط میدان مغناطیسی (قطب N) داخل سیم پیچ‌ها را نشان می دهد.

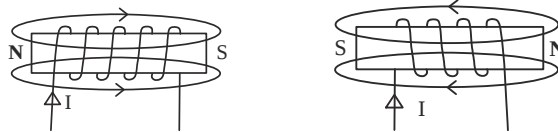

کمیت‌های مغناطیسی

نیروی محرکه‌ی مغناطیسی (θ)

- ✓ به حاصل ضرب شدت جریان (I) در تعداد حلقه‌ها (N)، نیروی محرکه‌ی مغناطیسی می گویند و آن را با θ نمایش می دهند.
- ✓ نیروی محرکه‌ی مغناطیسی از رابطه‌ی زیر به دست می آید و واحد آن آمپر دور ($A.T$) می باشد.
- ✓ θ : نیروی محرکه‌ی مغناطیسی (آمپر دور $A.T$)
- ✓ N : تعداد دور
- ✓ I : شدت جریان عبوری از سیم پیچ (آمپر A)
- ✓ نیروی محرکه‌ی مغناطیسی عامل به وجود آورنده‌ی میدان مغناطیسی می باشد.

$$\theta = NI$$

شدت میدان مغناطیسی (H):

- ✓ به نسبت نیروی محرکه‌ی مغناطیسی (θ) به طول متوسط خطوط میدان (L)، شدت میدان مغناطیسی می گویند و آن را با H نمایش می دهند.

- ✓ شدت میدان مغناطیسی از رابطه‌ی زیر به دست می آید و واحد آن آمپر دور بر متر ($\frac{A.T}{m}$) می باشد.


$$H = \frac{\theta}{L} = \frac{NI}{L}$$

H : شدت میدان مغناطیسی ($\frac{A.T}{m}$) (آمپر دور بر متر)

L : طول متوسط خطوط میدان مغناطیسی (متر m)

θ : نیروی محرکه‌ی مغناطیسی (آمپر دور $A.T$)

- ✓ توجه: هسته بوبین ممکن است به صورت مربعی، مستطیلی یا دایره‌ای باشد که در هر مورد، محیط هسته برابر طول میدان مغناطیسی (L) می باشد.

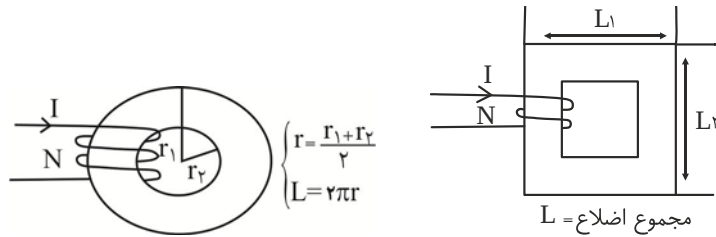

فوران یا فلو یا شار مغناطیسی (فی Φ)

✓ به مجموع خطوط نیروی میدان مغناطیسی، فوران یا شار می‌گویند و آن را با (Φ) نمایش می‌دهند.

✓ واحد فوران یا شار مغناطیسی، ولت‌ثانیه (V.S) و یا وِبر (wb) می‌باشد.

توجه ۱: به هر یک از خطوط نیروی میدان مغناطیسی یک ماکسول (max) می‌گویند.

توجه ۲: هر وِبر 10^8 ماکسول است.

$$\begin{array}{c} \xrightarrow{x10^8} \\ \text{wb} \quad \text{max} \\ \xleftarrow{x10^8} \end{array}$$

چگالی فوران مغناطیسی (B):

✓ به مقدار فورانی (Φ) که از واحد سطح هسته (A) می‌گذرد، چگالی فوران (چگالی شار) (چگالی میدان) (تراکم خطوط قوا)

(اندوکسیون مغناطیسی) می‌گویند و آن را با (B) نمایش می‌دهند.

✓ چگالی فوران از رابطه‌ی زیر به‌دست می‌آید و واحد آن $(\frac{\text{wb}}{\text{m}^2})$ وِبر (تراکم) و یا $(\frac{\text{V.S}}{\text{m}^2})$ ولت‌ثانیه (تراکم) و یا (تسلا T) و یا

(گوس G) می‌باشد.

$$B = \frac{\Phi}{A}$$

B: چگالی فوران $(\frac{\text{wb}}{\text{m}^2})$ یا $(\frac{\text{V.S}}{\text{m}^2})$ یا (T) یا (G)

Φ : فوران (wb) یا (V.S)


A: سطح مقطع هسته (m^2)

توجه ۱: هر تسلا معادل 10^4 گوس می‌باشد.

$$\begin{array}{c} \xrightarrow{x10^4} \\ \text{T} \quad \text{G} \\ \xleftarrow{x10^4} \end{array}$$

نوعه ۲: چگالی میدان مغناطیسی اطراف هادی حامل جریان، از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:

$$B = K \frac{I}{r}$$

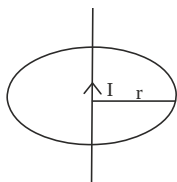

K : ضریب ثابت است و برابر 2×10^{-7} است.

I : شدت جریان هادی (آمپر)

r : فاصله از هادی (متر m)

نوعه ۳: طبقه رابطه‌ی فوق، وقتی از هادی فاصله می‌گیریم، چگالی میدان مغناطیسی کم‌تر می‌شود.

ضریب نفوذ مغناطیسی (μ)

✓ نسبت چگالی شار (B) به شدت میدان مغناطیسی (H) را ضریب نفوذ مغناطیسی می‌گویند و آن را با μ نمایش می‌دهند.

✓ ضریب نفوذ مغناطیسی از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید و واحد آن $\left(\frac{V.S}{A.T.m}\right)$ (ولت ثانیه / آمپر دور متر) یا $\left(\frac{wb}{A.T.m}\right)$ (ویبر / آمپر دور متر) یا $\left(\frac{T.m}{AT}\right)$ (تسلا متر / آمپر دور) و یا $\left(\frac{H}{m}\right)$ (هانری / متر) می‌باشد.

$$\mu = \frac{B}{H}$$

✓ ضریب نفوذ مغناطیسی معیاری برای میزان گذردهی هسته در مقابل خطوط نیروی میدان مغناطیسی در اجسام می‌باشد.

μ : ضریب نفوذ مغناطیسی $\left(\frac{V.S}{A.T.m}\right)$ یا $\left(\frac{Wb}{ATm}\right)$ یا $\left(\frac{T.m}{AT}\right)$ یا $\left(\frac{H}{m}\right)$

B : چگالی شار مغناطیسی (T) یا $\left(\frac{Wb}{m^2}\right)$

H : شدت میدان مغناطیسی $\left(\frac{AT}{m}\right)$

✓ ضریب نفوذ مغناطیسی اجسام به جنس جسم بستگی دارد و خواص مغناطیسی اجسام مختلف را تعیین می‌کند.

✓ ضریب نفوذ مغناطیسی نسبی (μ_r): مقایسه ضریب نفوذ مغناطیسی هر جسم با ضریب نفوذ خلاء (μ_0) را ضریب نفوذ مغناطیسی نسبی می‌گویند. ضریب نفوذ مغناطیسی نسبی (μ_r) بدون واحد است. زیرا نسبت دو کمیت مشابه بدون واحد است.

$$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0}$$

μ_r : ضریب نفوذ مغناطیسی نسبی

μ_0 : ضریب نفوذ مغناطیسی خلاء

نوعه ۱: ضریب نفوذ مغناطیسی خلاء (μ_0) همیشه ثابت است و مقدار آن $4\pi \times 10^{-7}$ می‌باشد.

نوعه ۲: اگر سیم پیچ بدون هسته باشد، ضریب نفوذ مغناطیسی نسبی برابر ۱ است. ($\mu_r = 1$)

نوعه ۳: برای محاسبه‌ی ضریب نفوذ مغناطیسی و ضریب نفوذ مغناطیسی نسبی در مسائل، می‌توان از فرمول‌های

زیر استفاده کرد:

$$B = \mu H$$

$$\mu = \mu_0 \mu_r$$

$$\mu = \mu_0 \mu_r$$

نکته ۴: طبق فرمول توجه ۳ در یک شدت میدان مغناطیسی ثابت مواد با ضریب نفوذ مغناطیسی بیش‌تر دارای چگالی میدان بیش‌تری خواهند بود.

مقاومت مغناطیسی (رلوکتانس) (R_m)

✓ مقاومت اجسام در برابر عبور خطوط نیروی میدان مغناطیسی را مقاومت مغناطیسی می‌گویند و آن را با (R_m) نمایش می‌دهند.

✓ مقاومت مغناطیسی (رلوکتانس) از رابطه‌ی زیر به‌دست می‌آید و واحد آن ($\frac{A.T}{wb}$ آمپر دور وبر) می‌باشد.

$$R_m = \frac{L}{\mu A}$$

$$R_m: \text{مقاومت مغناطیسی} \left(\frac{AT}{wb} \right) \text{ وبر}$$


$$L: \text{طول متوسط مدار مغناطیسی (متر m)}$$

مدار مغناطیسی


✓ تعریف: به مسیر بسته‌ای که خطوط نیروی میدان مغناطیسی در آن برقرار می‌شود، مدار مغناطیسی می‌گویند.

✓ انواع: مدار مغناطیسی به دو دسته‌ی زیر تقسیم می‌شوند:


الف) مدار مغناطیسی آهنی: مداری که خطوط نیروی میدان مغناطیسی، مسیر خود را فقط از طریق هسته‌ی آهنی می‌بندد.

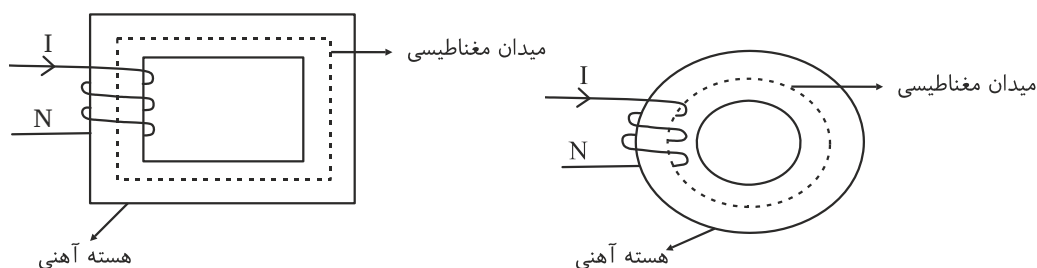

ب) مدار مغناطیسی با فاصله‌ی هوایی: مداری که خطوط نیروی میدان مغناطیسی، مسیر خود را علاوه بر هسته از طریق هوا نیز می‌بندند.

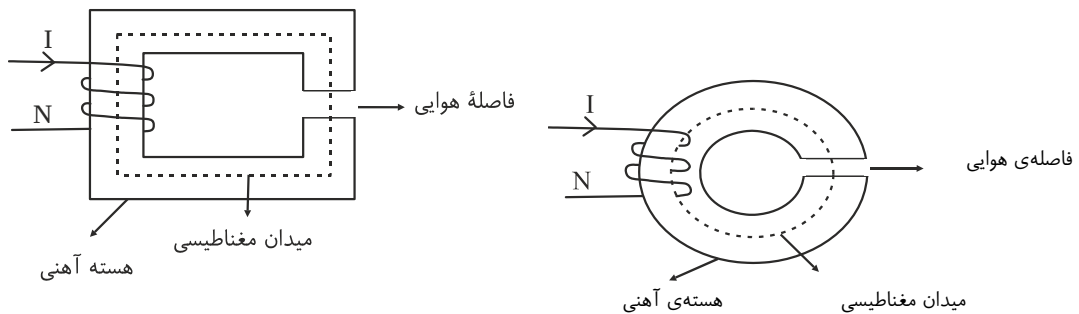

✓ تشابه کمیت الکتریکی و کمیت مغناطیسی:

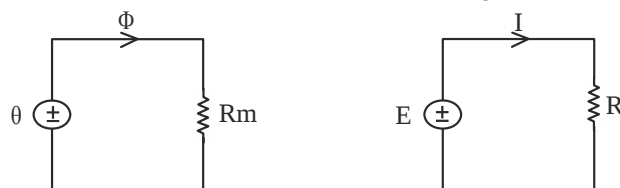


نیروی محرکه الکتریکی $E \longleftrightarrow \theta$ نیروی محرکه مغناطیسی

فوران مغناطیسی $\Phi \longleftrightarrow I$ جریان الکتریکی



مقاومت مغناطیسی $R_m \longleftrightarrow R$ مقاومت الکتریکی

قانون اهم مغناطیسی $\theta = \Phi R_m$ قانون اهم الکتریکی $E = IR$

✓ تحلیل مدارات مغناطیسی: دو نوع مدار مغناطیسی گفته شده به دو روش مدار معادل الکتریکی و نیروی محرکه مغناطیسی تحلیل می‌شوند.

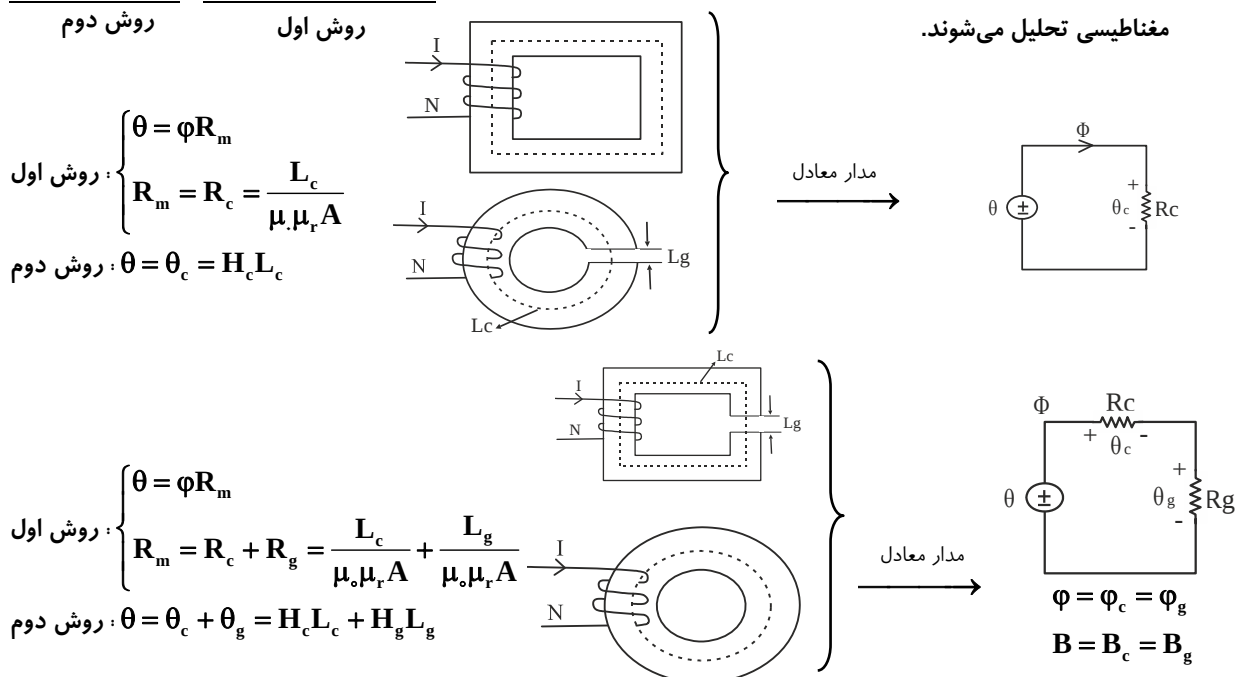

توجه ۱: اگر هسته دارای ضریب نفوذ متفاوت از جنس‌های مختلف یا سطح مقطع‌های مختلف باشد، باید مقاومت هر مسیر را جداگانه محاسبه کرده و در نهایت مقاومت مغناطیسی کل را به دست آوریم.

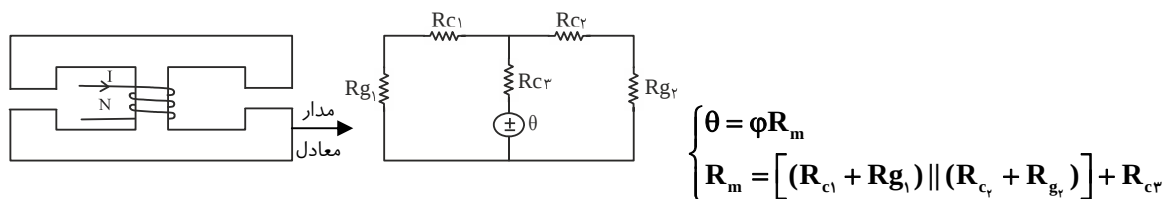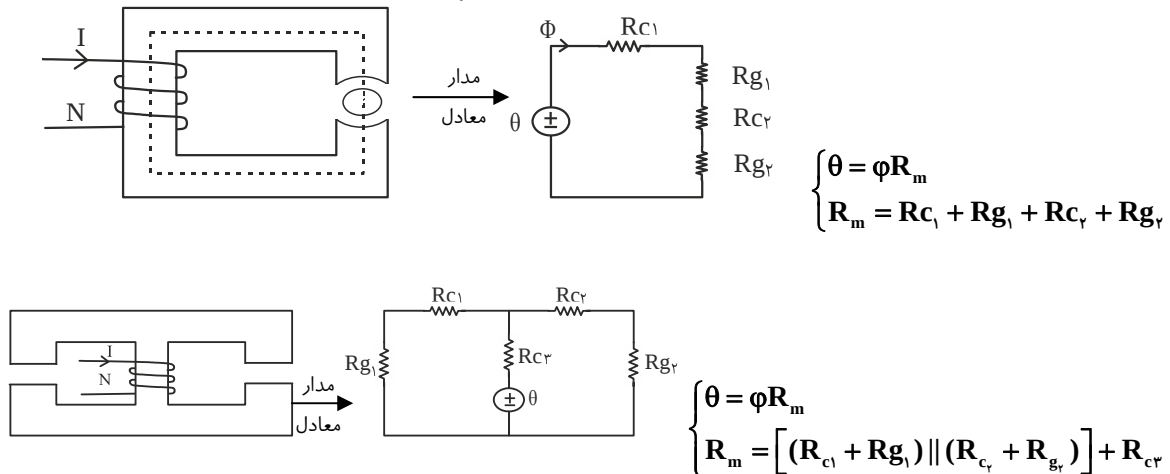

دسته‌بندی خواص مواد از نظر ضریب نفوذ مغناطیسی نسبی (μ_r)

مواد از نظر ضریب نفوذ مغناطیسی نسبی به سه دسته تقسیم می‌شوند:

- الف) مواد فرو مغناطیس
- ✓ این مواد دارای μ_r (زیاد موالی پندهزار (۲۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰) می‌باشد. مثل آهن و نیکل و آلیاژهای آهن
 - ✓ این مواد میدان مغناطیسی را به شدت تقویت می‌کنند.
 - ✓ فوران را از خود عبور می‌دهند.

- ✓ این مواد با μ_r کمی بیش‌تر از یک (مثلاً ۱/۰۰۰۰۰۴) می‌باشند

مثل هوا- اکسیژن- آلومینیوم- پلاتین

- ✓ این مواد میدان مغناطیسی را کمی تقویت می‌کنند.

- ✓ فوران را خیلی کم از خود عبور می‌دهند.

ب) مواد پارامغناطیس ($\mu_r \geq 1$)

- ✓ این مواد با μ_r کمی کم‌تر از یک (مثلاً ۰/۹۹۷۵) می‌باشند

مثل جیوه- نقره- قلع و آب

- ✓ این مواد میدان مغناطیسی را کمی تضعیف می‌کنند.

- ✓ فوران را از خود عبور نمی‌دهند.

ج) مواد دیامغناطیس ($\mu_r \leq 1$)


توجه ۱: خواص مغناطیسی مواد علاوه بر جنس به فرکانس و درجه‌ی حرارت نیز وابسته می‌باشند و با آن‌ها رابطه‌ی عکس دارد.

توجه ۲: با افزایش بیش از حد دما مواد فرومغناطیسی در نقطه‌ای موسوم به «نقطه‌ی کوری Curie» خاصیت مغناطیسی خود را از دست می‌دهند و این مواد پارامغناطیس می‌شوند.

منحنی مغناطیسی (منحنی اشباع مغناطیسی) مواد فرومغناطیس

✓ این منحنی تغییرات چگالی فوران (B) را نسبت به تغییرات شدت میدان مغناطیسی (H) نشان می‌دهد.

✓ منحنی مغناطیسی مواد فرومغناطیسی دارای سه ناحیه‌ی زیر می‌باشد:

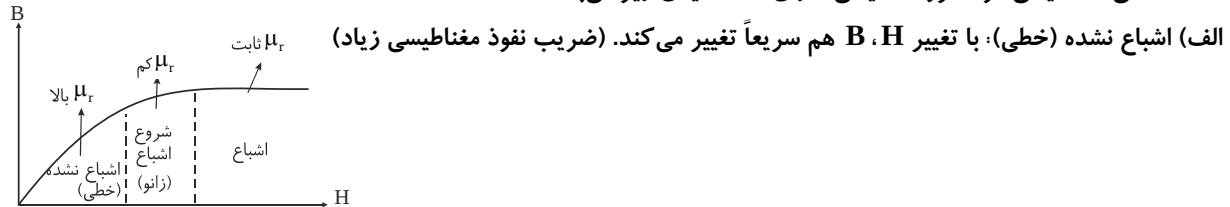


(ب) شروع اشباع (زانو): با تغییر H ، B تغییرات کم‌تری نسبت به حالت خطی دارد. (ضریب نفوذ مغناطیسی متوسط)

(ج) اشباع: با تغییر H ، B تغییر محسوس ندارد و منحنی مغناطیسی تقریباً تخت می‌شود و به سمت عدد ثابت $4\pi \times 10^{-7}$ میل می‌کند. (ضریب نفوذ مغناطیسی ثابت)


توجه ۱: معمولاً مدارهای مغناطیسی برای کار در ناحیه‌ی شروع اشباع (ناحیه‌ی زانو) طراحی می‌شوند.

توجه ۲: دلیل وجود نواحی مختلف در منحنی مغناطیسی، مولکول‌های مغناطیسی می‌باشد. در ابتدا مولکول‌های مغناطیسی بدون نظم در هر جهت در هسته می‌باشند، با عبور جریان I از سیم‌پیچ، H نیز تغییر می‌کند و تعدادی از مولکول‌های مغناطیسی در هسته مرتب می‌شوند تا جایی که تمام مولکول‌های مغناطیسی مرتب می‌شوند و چگالی شار به حداکثر مقدار خود می‌رسد (ناحیه‌ی اشباع هسته) و با تغییر I سیم‌پیچ و H دیگر چگالی شار تغییر نمی‌کند. زیرا تمام مولکول‌های مغناطیسی مرتب شده‌اند و در اثر افزایش جریان از این به بعد سیم‌پیچ گرم شده و باعث ایجاد تلفات حرارتی می‌شود.

✓ اگر هسته هوا یا خلأ باشد، منحنی مغناطیسی آن یک خط راست است.

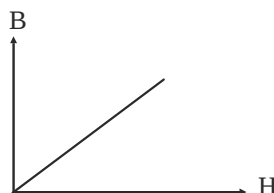


✓ منحنی ضریب نفوذ نسبی مغناطیسی μ_r نسبت به شدت میدان مغناطیسی فولاد ورق و هوا به صورت زیر می‌باشد:

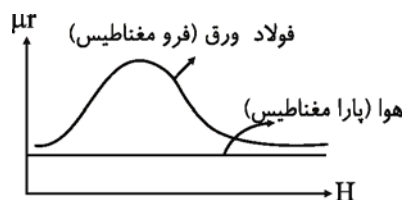



منحنی پس‌ماند (منحنی هیستریزیس)

✓ طبق شکل زیر، اگر سیم‌پیچ تحریک هسته‌ی فرومغناطیس را به جریان متناوب متصل کنیم، منحنی‌های تغییرات B و H به صورت زیر می‌باشند و به مسیر بسته‌ی $hbcd efgh$ حلقه‌ی هیستریزیس می‌گویند و در هر سیکل جریان متناوب یک‌بار مسیر حلقه‌ی هیستریزیس طی می‌شود.

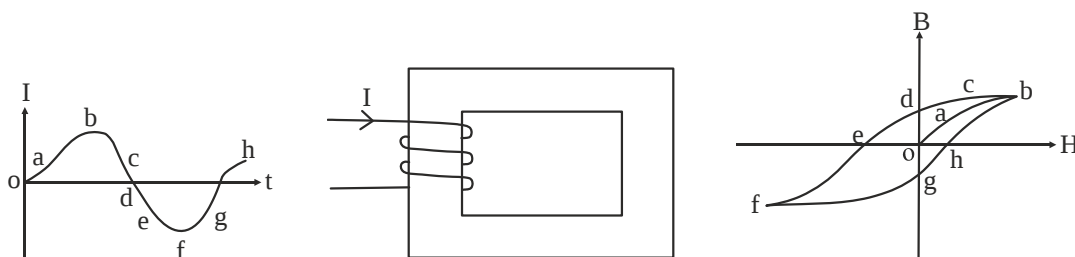

✓ به مقداری از چگالی شار که با وجود این‌که شدت میدان صفر شده در هسته باقی مانده است، پس‌ماند مغناطیسی می‌گویند. (og, od)


✓ به شدت میدانی که باعث از بین رفتن پس‌ماند مغناطیسی در هسته می‌شود، شدت میدان خنثی‌کننده می‌گویند. (oh, oe)

✓ به مقداری از انرژی که در هر سیکل جریان متناوب جهت از بین بردن پس‌ماند مغناطیسی در هسته تلف می‌شود، تلفات هیستریزیس می‌گویند. تلفات هیستریزیس به صورت حرارت در هسته ظاهر شده و تابع فرکانس جریان الکتریکی سیم‌پیچ و مساحت حلقه‌ی هیستریزیس می‌باشد.

✓ در جریان DC تلفات هیستریزیس وجود ندارد.


✓ در ترانسفورمرها، ماشین‌های الکتریکی و آهن‌رباهای موقتی جنس هسته از مواد فرومغناطیسی موسوم به «آهن نرم» است که دارای حلقه‌ی هیستریزیس کوچک می‌باشند. آهن‌ربای دائم و یا قطب ثابت جنس هسته غالباً آلیاژی از آهن، نیکل و کبالت موسوم به «آهن سخت» (مثل النیکو) که دارای حلقه‌ی هیستریزیس بزرگ می‌باشد. در مدارهای مغناطیسی که در فرکانس‌های رادیویی و مخابراتی کار می‌کنند، جنس هسته از مواد فرومغناطیسی سرامیکی موسوم به «فریت» انتخاب می‌شود.

(فریت: اکسید آهن + پودرهای کربنات باریم یا استرومنیوم)

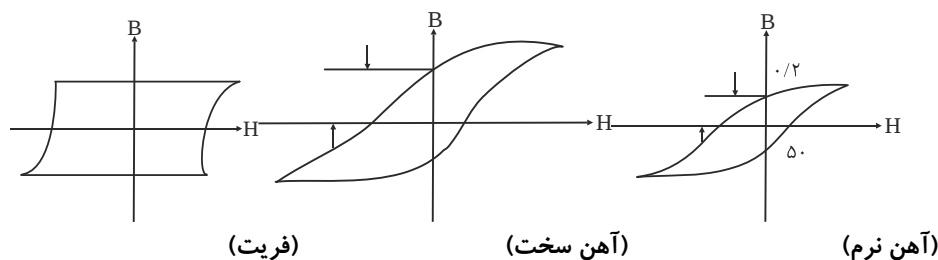

توجه: آهن سخت دارای بیش‌ترین چگالی پس‌ماند و فریت دارای بیش‌ترین شدت میدان خنثی‌کننده می‌باشد.


پرسش تشریحی

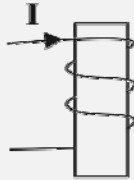

۱- نظریه‌ی الکترومغناطیس رابطه ... و ... را تشریح می‌کند.

۲- جهت میدان مغناطیسی در اطراف سیم‌پیچ مقابل را نشان دهید.

۳- در شکل زیر دو هسته‌ی A و B یکدیگر را جذب می‌کنند یا دفع؟ علت را توضیح دهید.

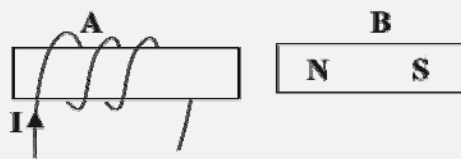

۴- عامل به وجود آورنده‌ی میدان مغناطیسی می‌باشد که این خطوط نیروی میدان مغناطیسی به‌طور طول

مسیر هسته را طی می‌کنند و یکدیگر را قطع


۵- رفتار مواد فرومغناطیسی را در میدان مغناطیسی شرح دهید.

۶- رفتار مواد پارامغناطیسی را در میدان مغناطیسی شرح دهید.

۷- ویژگی مغناطیسی آهن سخت و نرم را همراه با ترسیم منحنی هیستریزس توضیح دهید.

۸- چرا نتایج تحلیلی مدارهای مغناطیسی با استفاده از مدارالکتریکی معادل تقریبی است؟

۹- در مدار زیر اگر هسته‌ی آهنی را داخل سیم‌پیچ نماییم پس از رسیدن به تعادل کمیت‌های ذیل چه تغییری می‌کنند؟

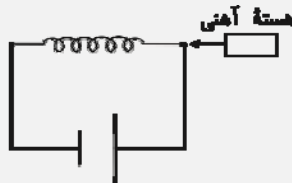


الف) جریان سیم‌پیچ

ب) چگالی فوران

ج) رلوکتانس مغناطیسی


د) ضریب نفوذ مغناطیسی

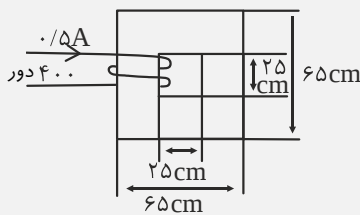

۱۰- در شکل مقابل، مطلوب است:

الف) نیروی محرکه‌ی مغناطیسی

ب) شدت میدان مغناطیسی

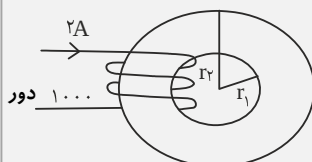


۱۱- در شکل مقابل، نیروی محرکه‌ی مغناطیسی و شدت میدان مغناطیسی چقدر است؟

$$r_1 = 10 \text{ cm}$$

$$r_2 = 12 \text{ cm}$$

۱۲- شدت میدان مغناطیسی در هسته‌ای به طول 20 cm برابر $2000 \frac{AT}{m}$ است، اگر سیم‌پیچ دارای 4000 دور باشد شدت جریان چند آمپر است؟


۱۳- بر روی یک هسته‌ی فرومغناطیس مطابق شکل زیر 200 دور سیم پیچیده شده است اگر جریان $2A$ از سیم‌پیچ عبور کند. شدت میدان مغناطیسی و چگالی فوران مغناطیسی هسته را محاسبه نمائید.

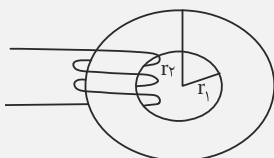

$$r_1 = 3\text{ cm}$$

$$r_2 = 4\text{ cm}$$

$$\mu_r = 1000, \pi = 3$$

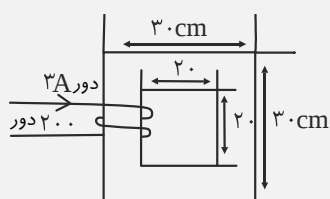


$$A = 82\text{ cm}^2$$

۱۴- در شکل مقابل ضریب نفوذ نسبی 1500 می‌باشد، مطلوب است:

الف) چگالی شار عبوری از هسته

ب) فوران عبوری از هسته

۱۵- در مدار مغناطیسی مقابل، اگر سطح مقطع هسته 10 cm^2 و جریان 2 آمپر از سیم‌پیچ بگذرد مطلوب است:

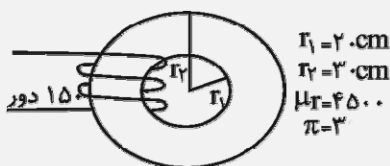

الف) شدت میدان مغناطیسی

ب) چگالی فوران هسته


ج) مقاومت مغناطیسی هسته

۱۶- یک مدار مغناطیسی با مقاومت مغناطیسی $4500 \frac{AT}{wb}$ دارای فوران مغناطیسی 10 mwb می‌باشد اگر تعداد دور سیم‌پیچ 1000 و طول متوسط هسته 90 cm باشد، مطلوب است:

الف) جریان سیم‌پیچ

ب) شدت میدان هسته

۱۷- مدار مغناطیسی شکل مقابل، دارای 800 دور سیم‌پیچی و هسته‌ای با $\mu_r = 1500$ می‌باشد. اگر فوران ایجاد شده در هسته 5 mwb باشد، مطلوب است:

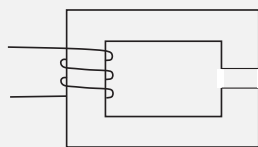


$$L_c = 18\text{ cm}, L_g = 0.6\text{ mm}, \pi = 3, A = 5\text{ cm}^2$$

الف) مقاومت مغناطیسی کل

ب) جریان عبوری از سیم‌پیچ

۱۸- در مدار مغناطیسی شکل مقابل، مطلوب است:


$$A = 100 \text{ cm}^2, L_c = 120 \text{ cm}, \mu_r = 1000$$

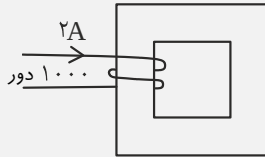

الف) فوران مغناطیسی هسته

ب) اگر یک فاصله‌ی هوایی $1/2$ میلی‌متری در هسته ایجاد شود و بخواهیم فوران مدار تغییر نکند، چند دور سیم‌پیچ باید به سیم‌پیچ اضافه کنیم؟

۱۹- در مدار مغناطیسی شکل مقابل با عبور جریان $2A$ از سیم‌پیچ فوران 10 mwb در هسته ایجاد می‌شود. مطلوب است:

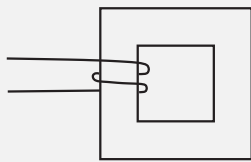


$$N = 200, A = 100 \text{ cm}^2, \pi = 3$$

الف) مقاومت مغناطیسی هسته


ب) اگر یک فاصله‌ی هوایی $1/2$ میلی‌متری در هسته ایجاد شود و بخواهیم فوران مدار تغییر نکند جریان سیم‌پیچ را چند آمپر باید افزایش دهیم!

۲۰- بر روی یک هسته‌ی فرومغناطیس، مشابه شکل زیر، 200 دور سیم پیچیده شده است. اگر جریان $2A$ از سیم‌پیچ عبور کند، فوران مغناطیس هسته را محاسبه کنید.

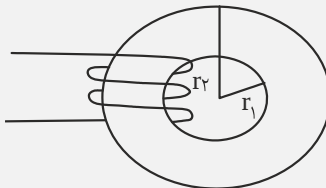

$$r_1 = 30 \text{ cm}, r_2 = 40 \text{ cm}, \mu_r = 1000, \pi = 3$$

۲۱- در مدار مغناطیسی شکل مقابل، مطلوب است:

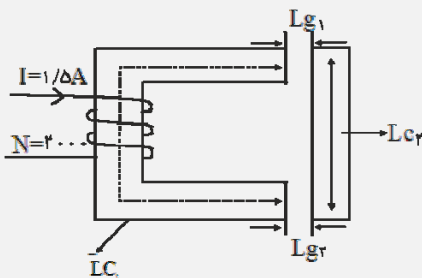


الف) مقاومت مغناطیسی در صورتی که فوران مغناطیسی 12 mwb باشد.

ب) ضریب نفوذ نسبی هسته

$$L_{c1} = 45 \text{ cm}, L_{c2} = 15 \text{ cm}$$


$$L_{g1} = L_{g2} = 0.6 \text{ mm}, A = 50 \text{ cm}^2, \pi = 3$$

۲۲- در شکل زیر، فوران 4 mwb است جریان سیم‌پیچ چند آمپر است؟ ($\pi = 3, \mu_r = 6000$)

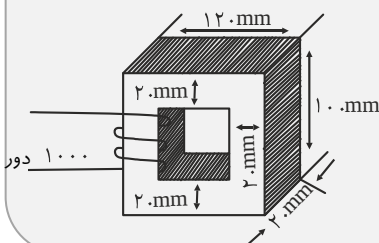

۲۳- در مدار مغناطیسی شکل مقابل، شدت میدان مغناطیسی در فاصله‌ی هوایی $\frac{AT}{m}$ 500 K می‌باشد. مطلوب است:

$$\mu_r = 1000, L_c = 100 \text{ cm}, N = 1000, \pi = 3$$

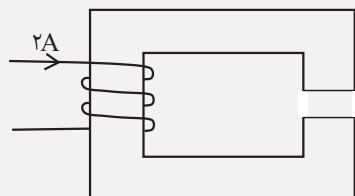


(الف) چگالی فوران در فاصله‌ی هوایی

(ب) شدت میدان مغناطیسی هسته

(ج) طول فاصله‌ی هوایی بر حسب میلی‌متر

۲۴- یک هسته‌ی آهنی با ضریب نفوذ نسبی ۱۵۰۰ مطابق شکل روبه‌رو مفروض است. اگر فوران عبوری از هسته 5 mwb باشد مطلوب است:

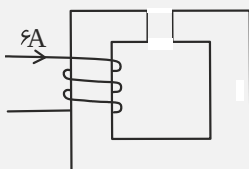


$$L_c = 36 \text{ cm}, L_g = 1/2 \text{ mm}, A = 10 \text{ cm}^2, \pi = 3$$

(الف) شدت میدان مغناطیسی در هسته‌ی آهنی و فاصله‌ی هوایی

(ب) تعداد دور سیم‌پیچ

۲۵- یک هسته مغناطیسی از جنس فولاد الکتریکی M-5 مطابق شکل مفروض است. در صورتی‌که فوران مغناطیسی 4 mwb در هسته برقرار باشد، شدت جریان سیم‌پیچ چند آمپر است؟

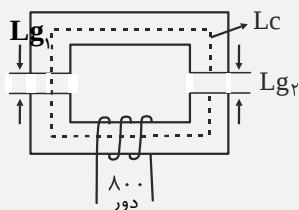


$$L_c = 30 \text{ cm}, L_{g1} = L_{g2} = 0.5 \text{ mm}, A_g = A_c = 4 \text{ cm}^2, \pi = 3$$


پاسخ‌های تشریحی

۱- الکتریسته - مغناطیس

-۲

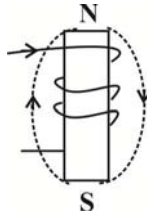

 
۳- جذب می کند. طبق قانون سیم پیچ ها قطب های N و S هسته A را مشخص می کنیم که N و S هسته A و B کنار یکدیگر قرار می گیرند و یکدیگر را جذب می کنند.



۴- نیروی محرکه ی مغناطیسی - موازی - نمی کنند.

۵- مواد فرومغناطیس اگر درون میدان مغناطیسی قرار گیرند، مولکول های آن سریعاً منظم شده و به میزان قابل توجهی خاصیت آهن ربایی پیدا می کند و اگر از این میدان خارج شود با تأخیر خاصیت مغناطیسی را از دست می دهد.

۶- مواد پارامغناطیس اگر درون میدان مغناطیسی قرار گیرند، مولکول های آن سریعاً به میزان بسیار کمی منظم شده و به میزان کمی خاصیت آهن ربایی پیدا می کنند و اگر از این میدان خارج شوند به سرعت خاصیت مغناطیسی را از دست می دهند.

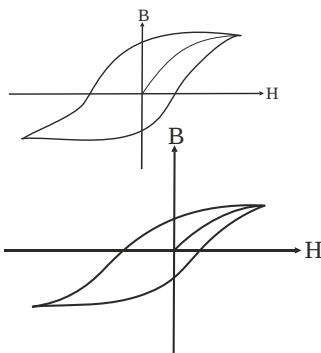

۷- آهن سخت ← $\left\{ \begin{array}{l} \checkmark \text{ پس ماند مغناطیسی بزرگ} \\ \checkmark \text{ به سختی پس ماند مغناطیسی را از دست می دهند.} \\ \checkmark \text{ حلقه ی هیستریزیس بزرگ و تلفات هیستریزیس بزرگ} \end{array} \right.$

آهن نرم ← $\left\{ \begin{array}{l} \checkmark \text{ پس ماند مغناطیسی کوچک} \\ \checkmark \text{ به راحتی پس ماند مغناطیسی را از دست می دهند.} \\ \checkmark \text{ حلقه ی هیستریزیس کوچک و تلفات هیستریزیس کوچک} \end{array} \right.$

۸- الف) در مدار مغناطیسی چگالی میدان در طول هسته ثابت فرض می شود.

ب) پراکندگی میدان در گوشه های هسته در نظر گرفته نمی شود.

ج) ضریب نفوذ مغناطیسی عملاً ثابت نیست ولی ثابت فرض می شود.

د) اگر در طول هسته شکاف هوایی باشد، چگالی میدان در فاصله ی هوایی و هسته برابر فرض می شود که عملاً این طور نیست.

د) افزایش

ج) کاهش


ب) افزایش

۹- الف) بی تأثیر

-۱۰

الف) $\theta = N \times I = 400 \times 0.5 = 200 \text{ (A.T)}$

ب) $H = \frac{\theta}{L} = \frac{200}{180 \times 10^{-2}} = 111 \left(\frac{\text{A.T}}{\text{m}} \right)$

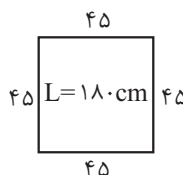

اندازه وضوح $\frac{65+25}{2} = 45$